

3PH

2PH Microstepping Motor Drive

3M2280

50 细分 (MAX) 8.0A (峰值) 80~220VDC



概述

- 采用类交流伺服控制原理，三相正弦电流驱动输出，使电机低速无爬行，无共振区，噪音小。
- 光电隔离信号输入/输出。
- 具备短路、过压、欠压等完善保护功能，可靠性高。
- 具有细分、半流和掉电相位记忆功能。具有脱机命令输入端子。


特性

额定电压	DC80~220V
输出电流	MAX 8.0A
电流设定	3 档拨码开关设定
脉冲设定	4 档拨码开关设定
控制方式	PUL&DIR
驱动方式	PWM(脉宽调制)恒流斩波。
空闲电流	电流设定值的 60%
使用环境	0~50℃，无结霜，5.9m/s ²
存储环境	-20~80℃，避免阳光照射
重量	1.28KG

推荐电机

电机型号	机座/长度	相电流
23HS8442	57/112	4.2A
24HS5442	60/76	4.2A
24HS6442	60/90	4.2A
34HS0438	86/66	3.8A
34HS1440	86/78	4.0A
34HS2456	86/98	5.6A
34HS3456	86/114	5.6A
34HS4456	86/126	5.6A
34HS5456	86/150	5.6A


功能框图

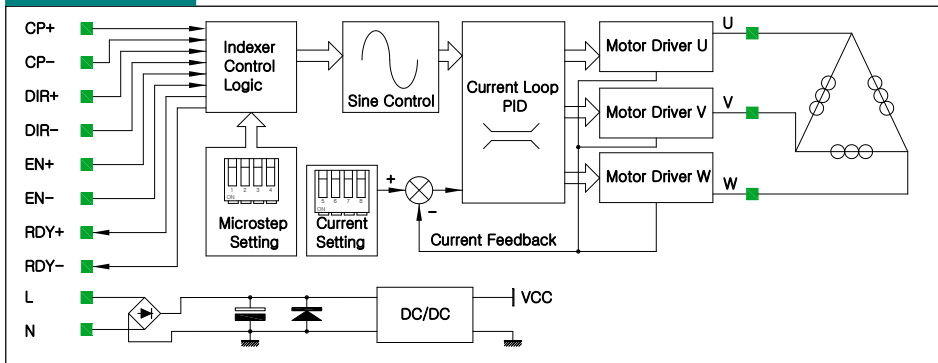

性能指标

	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	+80	+220	+230	VDC
输出电流 (Peak)	4.5	--	8	Amps
PUL 步级指令脉冲频率	--	--	200	KHz
PUL 步级指令脉冲宽度 T1	500	--	--	ns
DIR 方向指令超前时间 T2	50	--	--	us
PUL 步级指令响应时间	--	1/2 指令周期	--	--
EN 脱机指令响应时间 T3	--	4	--	ms
控制信号电平	+5	+5	+5	VDC
过温报警阈值	--	--	+80	℃

控制时序

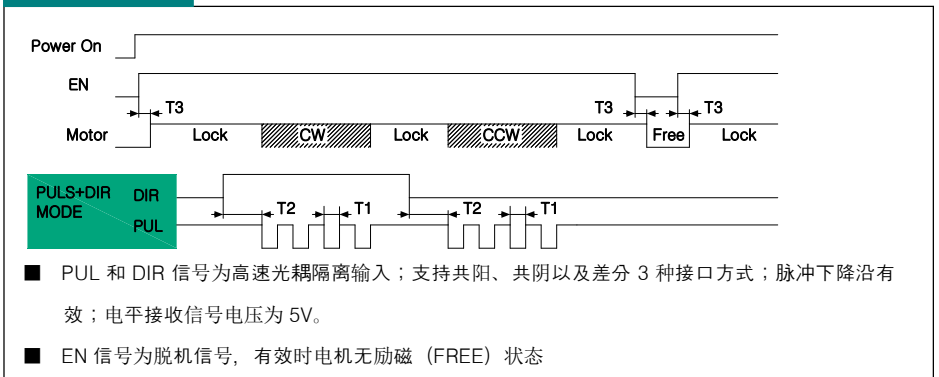

状态指示灯


现象描述	驱动器工作状态
绿灯常亮	驱动器工作正常；
红灯常亮	故障时亮，电机相间短路、过压保护和欠压保护。

保护功能

- 本驱动器有完善的保护功能，能最大限度的保护驱动器和电机的安全。
- 当输入电源过压、输出过流、相间短路报警中任何一个报警产生时，驱动器面板上的红色状态指示灯会亮起，同时自动切断电机使能，使电机处于脱机状态。

设定电流

- 本驱动器的电流设定是通过改变拨码开关 SW5、SW6、SW7 位的状态来实现。
- 配套不同的电机，需要设定驱动器输出电流与之对应；设定输出电流一般参考步进电机铭牌上标注的电流值，这个值即为电机的峰值电流（Peak）。
- 拨码开关拨上去为 OFF 状态，拨下来为 ON 状态，具体电流对应表如下：

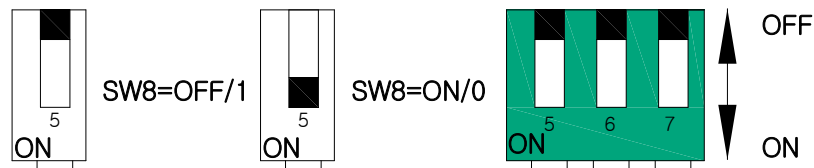


5	6	7	电流	5	6	7	电流
0	0	0	4.5A	1	0	0	6.5A
0	0	1	5.0A	1	0	1	7.0A
0	1	0	5.5A	1	1	0	7.5A
0	1	1	6.0A	1	1	1	8.0A

- 重要：在设定此参数时务必使驱动器处于不加电源或加电源但电机未运行的状态，这样可避免因电流突变对驱动器功率逆变部分产生的冲击。参数设定完毕请关闭电源，重新上电后新参数才会有效。不规范的操作可能会造成驱动器的损坏。

设定半流


- 本驱动器的半流设置通过改变拨码开关 SW8 位的状态来实现。
- 驱动器在控制脉冲信号停止施加 0.5 秒左右，会自动进入半电流状态，这时电机相电流为运行时的 70% 以降低功耗减少电机发热，收到新的控制脉冲后驱动器自动退出半电流状态。
- 此功能由驱动器面板上拨码开关（SW8）来设定：OFF —— 此功能有效、ON —— 此功能无效。

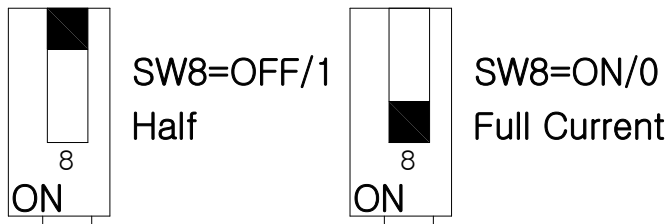

- 重要：自动半电流设定同样是在驱动器未加电或已加电但电机未运行时，设定完毕请关闭电源，重新上电后新参数才会有效，不规范的操作可能会造成驱动器的损坏。

设定细分

- 为改善电机低速时的噪音和振动，利用细分功能是理想的选择。
- 本驱动器的电流设定是通过改变拨码开关 SW1、SW2、SW3、SW4 位的状态来实现。
- 此 16 种细分模式基本上涵盖了用户对电机步距角的要求。具体设置参见下表：

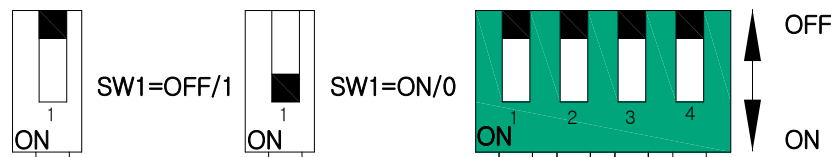


SW1	SW2	SW3	SW4	脉冲数
0	0	0	0	200
1	0	0	0	400
0	1	0	0	500
1	1	0	0	600
0	0	0	1	800
1	0	0	1	1000
0	1	0	1	1200
1	1	0	1	1600
0	0	1	0	2000
1	0	1	0	2400
0	1	1	0	3000
1	1	1	0	4000
0	0	1	1	5000
1	0	1	1	6000
0	1	1	1	8000
1	1	1	1	10000

- 重要：细分数设定同样是在驱动器未加电或已加电但电机未运行时，设定完毕请关闭电源，重新上电后新参数才会有效，不规范的操作可能会造成驱动器的损坏。

典型接线方式

■ NPN 集电极开路脉冲控制方式：

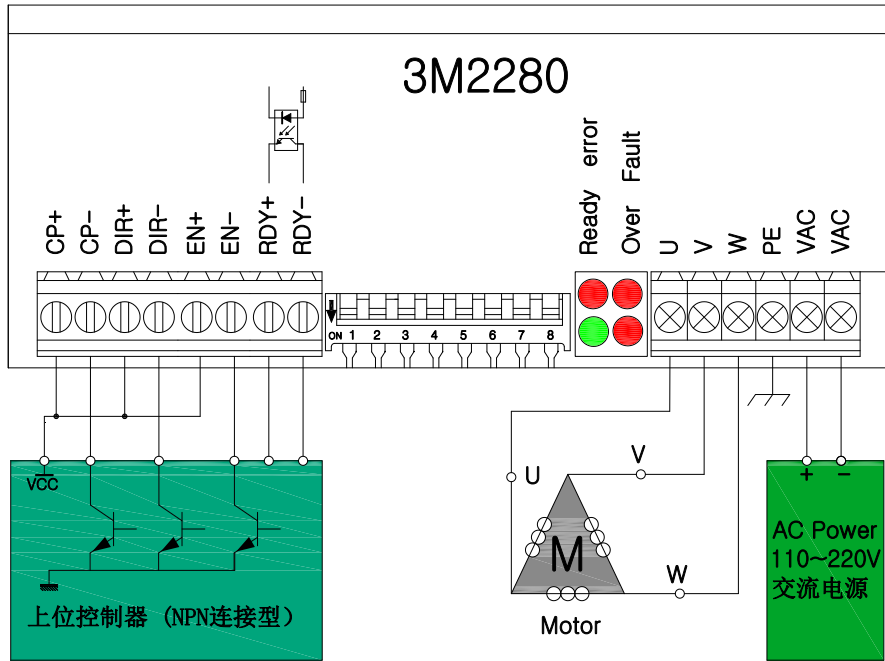

■ 注意：VCC 值为 5V 时，R 短接；

VCC 值为 12V 时，R 为 1K，大于 1/8W 电阻；


VCC 值为 24V 时，R 为 2K，大于 1/8W 电阻。

■ 驱动器与上位控制器的连接电缆最好选择带屏蔽，屏蔽层连接标准地或上位控制器接地端。

■ 根据驱动器输出电流设置选择电源线和电动力线的直径，一般不要小于 1.5mm²线径。

典型接线方式

■ PNP 集电极开路脉冲控制方式：

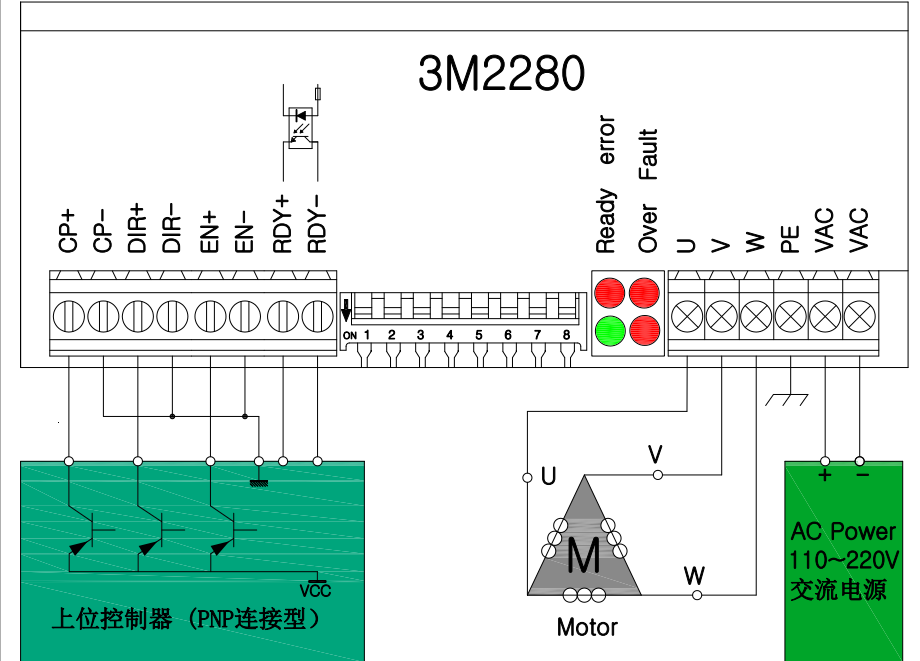

■ 注意：VCC 值为 5V 时，R 短接；

VCC 值为 12V 时，R 为 1K，大于 1/8W 电阻；


VCC 值为 24V 时，R 为 2K，大于 1/8W 电阻。

■ 驱动器与上位控制器的连接电缆最好选择带屏蔽，屏蔽层连接标准地或上位控制器接地端。

■ 根据驱动器输出电流设置选择电源线和电动力线的直径，一般不要小于 1.5mm²线径。

典型接线方式

■ 差分驱动脉冲控制方式：

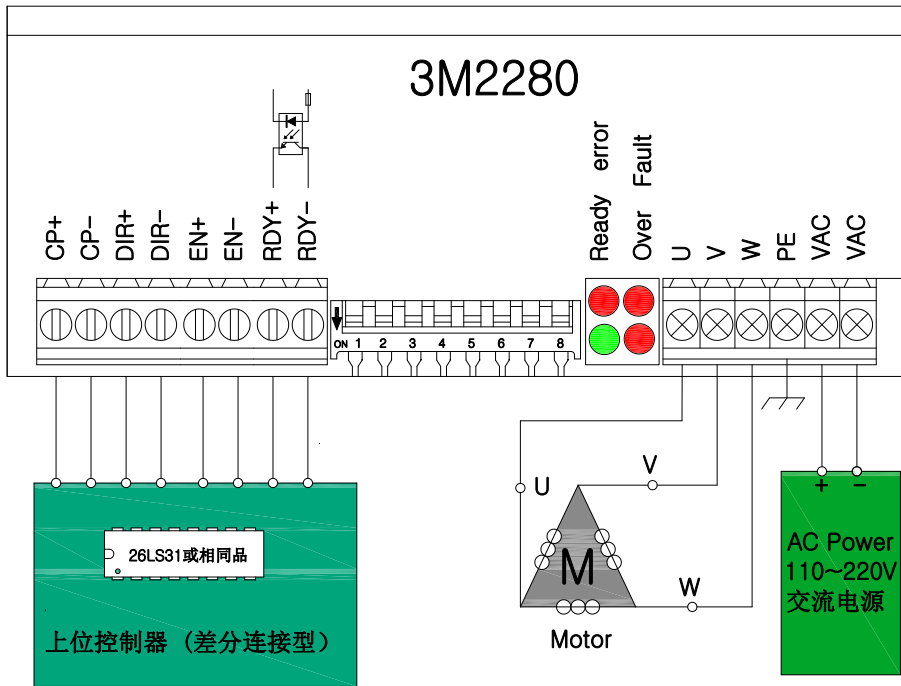

■ 注意：VCC 值为 5V 时，R 短接；


VCC 值为 12V 时，R 为 1K，大于 1/8W 电阻；

VCC 值为 24V 时，R 为 2K，大于 1/8W 电阻。

■ 驱动器与上位控制器的连接电缆最好选择带屏蔽，屏蔽层连接标准地或上位控制器接地端。

■ 根据驱动器输出电流设置选择电源线和电机动力的直径，一般不要小于 1.5mm²线径。

安装尺寸

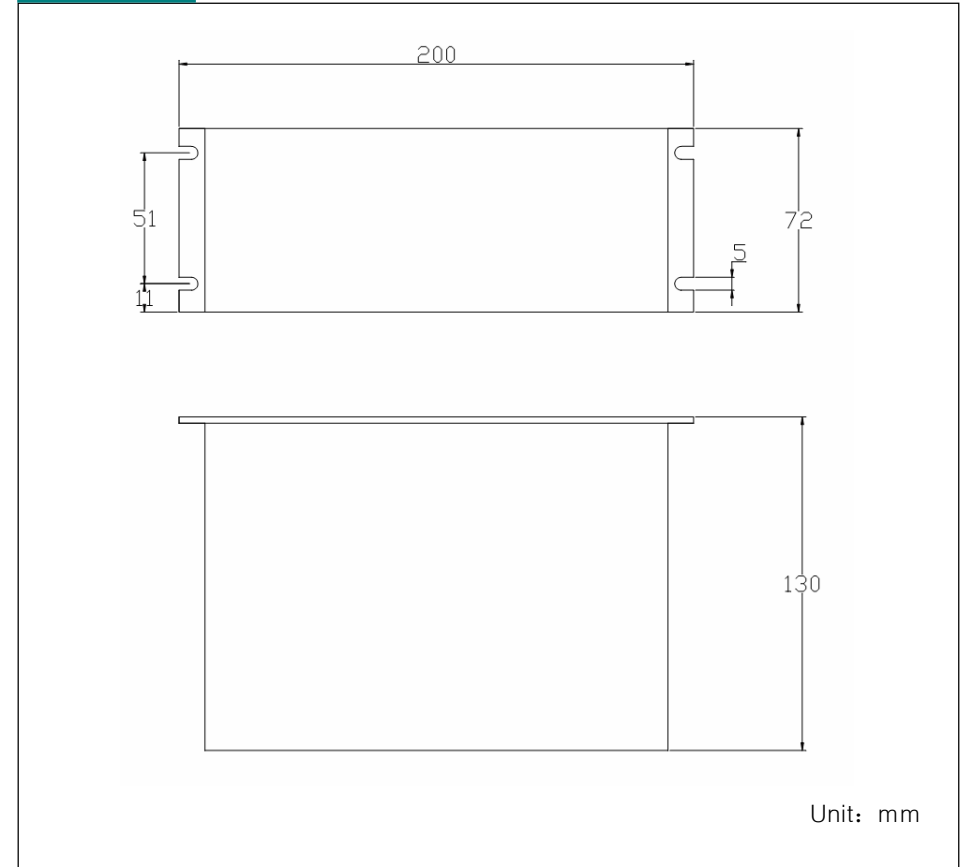

江阴富茂电机技术有限公司

电话：0510-86656969

传真：0510-86656551

地址：江阴市临港新城璜土镇澄常工业园贤庄路 1 号。

网站：www.fromot-elec.com

Note

